

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого»

Кафедра «Автоматизированный электропривод»

В.С. Захаренко

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» заочной формы обучения

Гомель 2017

УДК 62-83-52:004.94(075.8) ББК 31.291я73 3-38

> Рекомендовано научно-методическим советом заочного факультета ГГТУ им. П. О. Сухого (протокол № 5 от 02.06.2016 г.)

Рецензент: зав. каф. «Промышленная электроника» ГГТУ им. П. О. Сухого канд. техн. наук, доц. Ю. В. Крышнев

Захаренко, В. С.

3-38 Моделирование в электроприводе : учеб.-метод. пособие по одноим. дисциплине для студентов специальности 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» заоч. формы обучения / В. С. Захаренко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – 65 с. – Систем. требования: РС не ниже Intel Celeron 300 МГц ; 32 Мb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 98 и выше ; Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа: https://elib.gstu.by. – Загл. с титул. экрана.

Изложены теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Моделирование в электроприводах». Представлены программа работы и общие методические указания. В ходе выполнения лабораторных работ изучается математический аппарат моделирования и некоторые особенности моделей элементов систем управления. Приведены приемы работы с программным обеспечением при выполнении расчетов, проводимых при синтезе и анализе систем автоматического управления электроприводами.

Для студентов специальности 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» заочной формы обучения.

УДК 62-83-52:004.94(075.8) ББК 31.291я73

© Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», 2017

Введение

По дисциплине «Моделирование в электроприводах», согласно учебного плана, выполняются лабораторные работы.

Цель работ – закрепить полученные теоретические знания и научиться применять их для практических расчетов.

Отчет по лабораторным работам должен выполнятся на листах формата А4. Отчет должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- задание на лабораторную работу (структурная схема модели или система дифференциальных уравнений, числовые данные, указанные в задании);
- вывод системы уравнений (если он выполнялся);
- расчет параметров модели;
- текст программы, или документ MathCAD, или модель в Matlab Simulink;
- результаты выполненных расчетов;
- выводы.

1. Теоретические сведения

1.1. Математическое моделирование

Моделирование – процесс изучения свойств объекта путем изучения свойств другого, более удобного для исследования объекта, находящегося в некоторой степени подобия с первым объектом. Математическая модель – система уравнений, описывающих взаимосвязь характеристик и параметров объекта и отражающая физические процессы, происходящие в объекте.

Математическое моделирование производится путем численного решения дифференциальных уравнений, которое заключается в расчете значений переменных на текущем шаге Y_i по значениям переменных модели на других шагах расчета. Фактически производится численное интегрирование функций, соответствующих правым частям дифференциальных уравнений, записанных в форме Коши.

$$\frac{\mathrm{d}y_j}{\mathrm{d}t} = f_j(t, X, Y);$$

$$y_j(t) = \int_0^t f_j(t, X, Y) \cdot \mathrm{d}t.$$

Математическое моделирование осуществляется в соответствии с одним из двух принципов:

- 1. По системе уравнений.
- 2. Структурное моделирование (моделирование по структурной схеме).

1.2. Методы численного решения дифференциальных уравнений

Наиболее распространены 2 метода численного решения дифференциальных уравнений (наиболее простой и один из самых точных):

1. Метод Эйлера.

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{i}} = \mathbf{Y}_{\mathbf{i}-\mathbf{l}} + \Delta \mathbf{t} \cdot f_{\mathbf{i}-\mathbf{l}} \,.$$

Порядок точности p = 1. Условие численной устойчивости $\Delta t < T$.

2. Метод Рунге-Кутта.

$$\begin{split} \mathbf{Y}_{i-0,5}^{(1)} &= \mathbf{Y}_{i-1} + \frac{\Delta t}{2} \cdot f_{i-1}, \\ \mathbf{Y}_{i-0,5}^{(2)} &= \mathbf{Y}_{i-1} + \frac{\Delta t}{2} \cdot f_{i-0,5}^{(1)}, \\ \mathbf{Y}_{i}^{(1)} &= \mathbf{Y}_{i-1} + \Delta t \cdot f_{i-0,5}^{(2)}, \\ \mathbf{Y}_{i}^{(2)} &= \mathbf{Y}_{i-1} + \frac{\Delta t}{6} \cdot \left(f_{i-1} + 2 \cdot f_{i-0,5}^{(1)} + 2 \cdot f_{i-0,5}^{(2)} + f_{i}^{(1)} \right). \end{split}$$

Порядок точности p = 4. Условие численной устойчивости $\Delta t < 2,7853 \cdot T$.

В расчетных соотношениях приняты обозначения:

- Y вектор переменных модели,
- i номер текущего шага расчета, для которого рассчитываются значения переменных модели (соответствует моменту времени t),
- Δt шаг расчета (интервал времени между соседними шагами расчета),
- *f* вектор значений правых частей дифференциальных уравнений, записанных в форме Коши.

Таким образом Y_i – вектор значений переменных на текущем шаге расчета, т. е в момент времени $t = i \cdot \Delta t$, Y_{i-1} – на предыдущем шаге расчета $(t - \Delta t)$ и т.д. Значения $Y_{i-0,5}$ соответствуют времени посредине между текущим и предыдущим шагами расчета.

Некоторые методы имеют несколько итераций, номер которой записывается в верхнем индексе. Т.е. значения переменных модели на текущем шаге рассчитываются несколько раз, постепенно уточняясь.

Индексы значений правых частей уравнений показывают какие значения переменных Y и времени подставляются в выражения правых частей f(t, X, Y). Например: $f_{i-1} = f(t - \Delta t, X(t - \Delta t), Y_{i-1})$, $f_{i-0,5}^{(1)} = f(t - 0.5 \cdot \Delta t, X(t - 0.5 \cdot \Delta t), Y_{i-0,5}^{(1)})$.

1.3. Статические звенья

В состав любой системы автоматического управления входят статические элементы, такие как сумматоры, вычитатели, перемножители, звенья с ограничением, с зоной нечувствительности и др. В таблице 1.1 приведены соотношения для расчета выходного сигнала звеньев с нелинейными характеристиками.



Расчетные соотношен	ния для статических нелинейных звеньев.
Статическая характеристика звена	Расчетное соотношение
▲	Выделитель модуля
	y = x .
I	
	$y = K \cdot x$
	$y = K \cdot x,$
\rightarrow	$y = \begin{cases} T_{0+}, & \text{при} y > T_{0+}, \\ y = V, & y > T_{0+}, \end{cases}$
	$[Y_{0-}, $ при $y < Y_{0-}.$
Реле	йный элемент (сигнатура)
^	$(Y_{0}),$ при $x > 0,$
	$v = \begin{cases} 0, & \Pi p u \\ 0, & \Pi p u \end{cases} x = 0.$
	Y при $r < 0$
Звено	с зоной нечувствительности
	$\int K \cdot (x - X_{0+}),$ при $x > X_{0+},$
\rightarrow	$y = \{0, при X_{0-} \le x \le X_{0+}, $
	$K \cdot (x + X_{0-})$, при $x < X_{0-}$.
Звено с зоной 1	нечувствительности и ограничением
	$(K \cdot (x - X_{0+}), при x > X_{0+},$
	$v = \begin{cases} 0, & \Pi p u \\ 0, & X_0 \end{cases} \leq x \leq X_{0,1}$
	$K \cdot (x + X_c)$ при $x < X_c$
	$\left(\begin{array}{c} V \\ V \end{array} \right) = V \\ V$
	$y = \begin{cases} I_{0+}, & \text{при } y > I_{0+}, \\ Y = V $
2-	$I_{0-}, при y < I_{0-}.$
<u>3</u> B(ено с петлеи гистерезиса
	Y_{0} , при $x > X_{0}$.
	$y = \begin{cases} y = \begin{cases} y = 1 & x < X_0 \\ y = 1 & x < X_0 \end{cases}$
	$(I_{0-}, IIPN x < X_{0-}.$

1.4. Динамические звенья

В состав автоматизированных электроприводов входят различные динамические элементы. Их обозначения и передаточные функции приведены в таблице 1.2.

При составлении системы уравнений следует иметь ввиду, что уравнение записывается для выходного сигнала звена. Поэтому для интегрирующего апериодического звеньев составляются И дифференциальные форме уравнения В Коши, a для дифференцирующего и форсирующего – алгебраические. Например, передаточная функция апериодического звена

$$W(p) = \frac{y(p)}{x(p)} = \frac{K}{T \cdot p + 1}$$

где: x(p) — операторное изображение входного сигнала звена,

y(p) – операторное изображение выходного сигнала звена,

К – коэффициент передачи звена,

Т – постоянная времени звена.

Выразим y(p)

$$y(p) = \frac{K}{T \cdot p + 1} \cdot x(p).$$

Умножим на $T \cdot p + 1$ и раскроем скобки

$$y(p) \cdot (T \cdot p + 1) = K \cdot x(p),$$

$$T \cdot p \cdot y(p) + y(p) = K \cdot x(p).$$

Оставим в левой части только $p \cdot y(p)$, чтобы при переходе от операторной формы к функциям времени получить дифференциальное уравнение в нормальной форме Коши

$$T \cdot p \cdot y(p) = K \cdot x(p) - y(p),$$

$$p \cdot y(p) = \frac{K \cdot x(p) - y(p)}{T},$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{K \cdot x - y}{T}.$$

Для форсирующего получится алгебраическое уравнение с производной для входного сигнала звена

Передаточные функции динамических звеньев.



$$W(p) = \frac{y(p)}{x(p)} = K \cdot (T \cdot p + 1),$$

$$y(p) = K \cdot (T \cdot p + 1) \cdot x(p),$$

$$y(p) = K \cdot T \cdot p \cdot x(p) + K \cdot x(p),$$

$$y = K \cdot T \cdot \frac{dx}{dt} + K \cdot x.$$

Если перед форсирующим звеном стоит апериодическое или интегрирующее, как показано на рис. 1.1, то в алгебраическое уравнение для форсирующего звена можно подставить выражение для производной его входного сигнала у из уравнения в форме Коши предыдущего звена.

$$x \xrightarrow{K_1} y \xrightarrow{Y} K_2 \cdot (T_2 \cdot p + 1) \xrightarrow{z}$$

Рис. 1.1. Пример структурной схемы.

$$\begin{cases} y(p) = \frac{K_1}{T_1 \cdot p + 1} \cdot x(p), \\ z(p) = K_2 \cdot (T_2 \cdot p + 1) \cdot y(p), \\ \begin{cases} \frac{dy}{dt} = \frac{K_1 \cdot x - y}{T_1}, \\ z = K_2 \cdot T_2 \cdot \frac{dy}{dt} + y, \end{cases} \\ \begin{cases} \frac{dy}{dt} = \frac{K_1 \cdot x - y}{T_1}, \\ z = K_2 \cdot T_2 \cdot \frac{K_1 \cdot x - y}{T_1}, \end{cases} \end{cases}$$

Если в правой части присутствует производная переменной, для которой в системе записано алгебраическое уравнение, или производная входного сигнала, то можно прибегнуть к численному дифференцированию, заменив производные на отношения

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \approx \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{z_i - z_{i-1}}{\Delta t}, \ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \approx \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t) - x(t - \Delta t)}{\Delta t}.$$

1.5. Модели двигателей постоянного тока независимого и последовательного возбуждения

При постоянстве магнитного потока ($k\Phi = k\Phi_{\rm H} = const$) из полной модели двигателя можно исключить цепь возбуждения. При этом структурная схема модели примет вид, представленный на рис. 1.2.



Рис. 1.2. Структурная схема модели ДПТ НВ.

На схеме обозначено:

- $u_{\rm g}$ напряжение якоря,
- e_{g} ЭДС якоря,
- *i*_я ток якоря,
- М момент двигателя,
- $M_{\rm C}$ момент сопротивления,
- ω угловая скорость вращения,
- *R*_{яд} активное сопротивление якорной цепи двигателя,
- *T*_{ял} постоянная времени якорной цепи

$$T_{\rm SA} = \frac{L_{\rm SA}}{R_{\rm SA}},$$

*L*_{яд} – индуктивность якорной цепи двигателя.

Для двигателей последовательного возбуждения необходимо учитывать нелинейность кривой намагничивания. Структурная схема модели двигателя последовательного возбуждения при упрощенном представлении цепи возбуждения (без учета влияния вихревых токов) представлена на рис. 1.3.



Рис. 1.3. Структурная схема модели ДПТ ПВ.

На схеме нелинейное звено от *i*_я до *k*Ф моделирует кривую намагничивания. Кривую намагничивания для двигателей серии Д можно аппроксимировать функцией

$$k\Phi^{O}(i_{R}^{O}) = 0,094 \cdot i_{R}^{O} + 1,074 \cdot (1 - e^{-1,785 \cdot i_{R}^{O}}),$$

где: $k\Phi^{O}$ – относительное значение $k\Phi$

$$k\Phi^{\rm O} = \frac{k\Phi}{k\Phi_{\rm H}},$$

 $i_{\rm g}^{\rm O}$ – относительное значение тока якоря

$$i_{\mathrm{R}}^{\mathrm{O}} = \frac{i_{\mathrm{R}}}{I_{\mathrm{H}}}.$$

При определении параметров якорной цепи следует иметь ввиду, что для двигателя последовательного возбуждения в них необходимо включить параметры обмотки возбуждения.

Недостающие параметры двигателя можно рассчитать по каталожным данным, приведенным в [4] и [5] по следующим формулам.

– активное сопротивление якоря (Ом)

$$R_{\rm AJI} = \frac{U_{\rm H}}{2 \cdot I_{\rm H}} \cdot \left(1 - \eta_{\rm H}\right)$$

где: U_н – номинальное напряжение якоря двигателя (B),

 $I_{\rm H}$ – номинальный ток якоря двигателя (A),

η_н – номинальный КПД двигателя (о.е.);

• индуктивность якоря (Гн)

$$L_{\rm SM} = \beta_{\rm K} \cdot \frac{U_{\rm H}}{p_{\rm A} \cdot \omega_{\rm H} \cdot I_{\rm H}}$$

где: $\beta_{\rm K}$ – коэффициент, учитывающий наличие компенсационной обмотки ($\beta_{\rm K} = 0,2$ – при наличии компенсационной обмотки; $\beta_{\rm K} = 0,6$ – при отсутствии, и для серии Д; $\beta_{\rm K} = 0,4$ – для серии 2П),

$$p_{\rm II}$$
 – число пар полюсов двигателя,

 $\omega_{\rm H}$ – номинальная угловая скорость вращения двигателя $\binom{{\rm pag}/{\rm c}}{\rm c};$

- конструктивная постоянная двигателя

$$k = \frac{p_{\mathrm{A}} \cdot N}{\pi \cdot 2a}$$

где: *N* – число активных проводников якоря,

 произведение конструктивной постоянной на номинальный магнитный поток (Вб)

$$k\Phi_{\rm H} = \frac{U_{\rm H} - R_{\rm AJ} \cdot I_{\rm H}}{\omega_{\rm H}};$$

- номинальный электромагнитный момент (H·м)

$$M_{\rm H} = k\Phi_{\rm H} \cdot I_{\rm H};$$

- постоянная времени якорной цепи (c)

$$T_{\rm RJ} = \frac{L_{\rm RJ}}{R_{\rm RJ}}.$$

В справочниках сопротивления, как правило, приводятся для температуры 15 °C или 20 °C. Его необходимо привести к рабочей температуре

$$R_{\mathrm{A}\mathrm{A}} = R_{\mathrm{A}\mathrm{A}} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta t)$$

где: α – температурный коэффициент (для меди $\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3}$), Δt – разница между допустимой температурой обмотки (выбирается по классу изоляции двигателя из таблицы 1.3) и температурой, для которой приведено сопротивление в справочнике. Величину сопротивления, полученную по приближенной формуле, приводить к рабочей температуре не следует.

Таблица 1.3.

Допустимая расчетная температура обмотк

Класс изоляции	В	F	Н
Δt , °C	120	140	160

1.6. Модели систем управления скоростью двигателя постоянного тока независимого возбуждения

На рис. 1.4 и 1.5 приведены структурные схемы одноконтурной и двухконтурной систем автоматического управления скоростью двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

На схемах обозначено:

 u_{3C}, u_{3T} – напряжения задания скорости и тока, u_{OC}, u_{OT} – напряжения обратных связей по скорости и току, u_{y} – напряжение управления тиристорным преобразователем, e_{d} – ЭДС тиристорного преобразователя,

*W*_{PC}, *W*_{PT} – передаточные функции регуляторов скорости и тока,

 $K_{\rm OC}, K_{\rm OT}$ – коэффициенты передачи обратных связей по скорости и току,

 $T_{\rm AC}$, $T_{\rm AT}$ – постоянные времени датчиков скорости и тока,

*К*_{тп} – коэффициент передачи тиристорного преобразователя

$$K_{\rm T\Pi} = \frac{E_{d0}}{U_{\rm O\Pi\,MAX}},$$

*E*_{*d0}</sub> – максимальное значение выпрямленной* ЭДС преобразователя, определяется по формуле (1.17) [3],</sub>

U_{оп мах} – амплитуда опорного напряжения системы импульснофазового управления преобразователя,

*T*_{TП} – постоянная времени преобразователя, определяется по формуле (1.16) [3],

R_я, *T_я* – активное сопротивление и постоянная времени якорной цепи с учетом параметров силовой цепи преобразователя, рассчитываются по формулам (1.9)...(1.15) [3].



Puc. 1.4. Структурная схема одноконтурной системы автоматического управления скоростью двигателя постоянного тока независимого возбуждения.



Рис. 1.5. Структурная схема двухконтурной системы автоматического управления скоростью двигателя постоянного тока независимого возбуждения

При расчетах параметров силовой части системы управления потребуются каталожные данные трансформаторов, которые можно найти в [7].

1.7. Структурные преобразования и операции с передаточными функциями в MathCAD

Для структурных преобразований и работы с передаточными функциями необходимо пользоваться операцией Factor (Simplify для версий MathCAD ранее 14-ой) символьных вычислений. Порядок работы рассмотрим на примере простейшей структурной схемы, представленной на рис. 1.6.



Рис. 1.6. Структурная схема для преобразования.

Передаточные функции прямого канала

$$W_{\Pi}(p) = \frac{0,01 \cdot p + 1}{0,02 \cdot p \cdot (0,05 \cdot p + 1)}$$

и обратной связи

$$W_{\rm OC}(p) = \frac{0.5}{0.005 \cdot p + 1}.$$

Для получения передаточной функции данной структуры зададим в MathCAD'е функции аргумента р для передаточных функций прямого канала и обратной связи. Затем воспользуемся правилом структурных преобразований для получения общей передаточной функции, и, используя операцию **Factor** получим окончательный результат (см. рис. 1.7).

$$\begin{split} W_{\Pi}(p) &\coloneqq \frac{0.01 \cdot p + 1}{0.02 \cdot p \cdot (0.05 \cdot p + 1)} \qquad W_{OC}(p) &\coloneqq \frac{0.5}{0.005 \cdot p + 1} \\ W_{\Pi}(p) &\coloneqq \frac{W_{\Pi}(p)}{W_{\Pi}(p) \cdot W_{OC}(p) + 1} \\ W(p) \text{ factor } &\to \frac{10 \cdot (p + 200.0) \cdot (p + 100.0)}{p^3 + 220.0 \cdot p^2 + 5000.0 \cdot p + 100000.0} \end{split}$$

Рис. 1.7. Фрагмент документа MathCAD'а с передаточными функциями.

В знаменателе полученной результирующей передаточной функции присутствует полином 3-ей степени. Если требуется разложить передаточную функцию на элементарные звенья, то следует воспользоваться функцией MathCAD'a **polyroots**. В качестве аргумента в данную функцию необходимо передавать матрицустолбец коэффициентов полинома. Элементы матрицы должны содержать коэффициенты при степенях аргумента, соответствующих номерам строк (см. рис. 1.8).

p := polyroots $\begin{pmatrix} 100000.\\ 5000.\\ 220.\\ 1 \end{pmatrix}$ p = $\begin{pmatrix} -197.218\\ -11.391 - 19.424i\\ -11.391 + 19.424i \end{pmatrix}$

Рис. 1.8. Фрагмент документа MathCAD'а с определением корней.

Для вещественного корня р постоянная времени соответствующего звена равна

$$T = -\frac{1}{p}.$$

Комплексно-сопряженные корни соответствуют звену 2-го порядка. Установим связь между корнями и параметрами звена. Обозначим: α – вещественная часть, β – комплексная. Тогда корни $p_1 = \alpha + j\beta$, $p_2 = \alpha - j\beta$.

$$(p-p_1)\cdot(p-p_2) = (p-\alpha-j\beta)\cdot(p-\alpha+j\beta) = p^2 - 2\cdot\alpha\cdot p + \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha^2 + \beta^2)\cdot\left(\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}\cdot p^2 - \frac{2\cdot\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}\cdot p + 1\right).$$

Сравним теперь полученное выражение с характеристическим уравнением звена второго порядка $T^2 \cdot p^2 + 2 \cdot T \cdot \xi \cdot p + 1$ и получим

$$T = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}},$$

$$\xi = \frac{-2 \cdot \alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \cdot \frac{1}{2 \cdot T} = \frac{-\alpha \cdot \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\alpha^2 + \beta^2} = -\frac{\alpha}{|p_1|}.$$

Итак, определим параметры элементарных звеньев, вынеся за скобки коэффициенты при 0-ой степени р (см. рис. 1.9).

$K := \frac{10 \cdot 200 \cdot 100}{100000.}$	K = 2		
$T_1 := \frac{1}{200}$	$T_1 = 5 \times 10^{-3}$		
$T_2 := \frac{1}{100}$	$T_2 = 0.01$		
$T_3 := -\frac{1}{p_0}$	$T_3 = 5.071 \times 10^{-3}$		
$T_4 := \frac{1}{\left p_1 \right }$	$T_4 = 0.044$	$\xi_4 := -\frac{\operatorname{Re}(\mathbf{p}_1)}{ \mathbf{p}_1 }$	$\xi_4 = 0.506$

Рис. 1.9. Фрагмент документа MathCAD'а с расчетом параметров результирующей передаточной функции.

Т.о. получили передаточную функцию

$$W(p) = K \cdot \frac{(T_1 \cdot p + 1) \cdot (T_2 \cdot p + 1)}{(T_3 \cdot p + 1) \cdot (T_4^2 \cdot p^2 + 2 \cdot T_4 \cdot \xi \cdot p + 1)} = 2 \cdot \frac{(5 \cdot 10^{-3} \cdot p + 1) \cdot (0,01 \cdot p + 1)}{(5,071 \cdot 10^{-3} \cdot p + 1) \cdot (0,044^2 \cdot p^2 + 2 \cdot 0,044 \cdot 0,506 \cdot p + 1)}.$$

1.8. Построение логарифмических частотных характеристик в MathCAD

Для построения логарифмических характеристик используется оператор модуля (для амплитудной характеристики) и функция **arg** (для фазовой). Для полученной в предыдущем пункте передаточной функции

$$W(p) = 2 \cdot \frac{(5 \cdot 10^{-3} \cdot p + 1) \cdot (0,01 \cdot p + 1)}{(5,071 \cdot 10^{-3} \cdot p + 1) \cdot (0,044^2 \cdot p^2 + 2 \cdot 0,044 \cdot 0,506 \cdot p + 1)}$$

определим в MathCAD'е функции для логарифмических амплитудной и фазовой характеристик (см. рис. 1.12. Следует обратить внимание, что в аргументе передаточной функции i – мнимая единица, набираемая в MathCAD'е как **1i**.

$$A(\omega) := 20 \cdot \log(|W(i \cdot \omega)|)$$

 $\phi(\omega) := arg(W(i {\cdot} \omega))$

Рис. 1.10. Фрагмент документа MathCAD'а с функциями для логарифмических характеристик.

Теперь, задав дискретную переменную і и границы частоты в декадах (начальная граница – переменная n, конечная – k) определим значения частоты ω и построим характеристики (см. рис. 1.11).

Однако, возможен случай, когда фазовую характеристику необходимо задавать как сумму фазовых характеристик элементарных звеньев. В качестве примера уберем из рассмотренной передаточной функции форсирующие звенья.

$$W(p) = 2 \cdot \frac{1}{(5,071 \cdot 10^{-3} \cdot p + 1) \cdot (0,044^2 \cdot p^2 + 2 \cdot 0,044 \cdot 0,506 \cdot p + 1)}$$

В этом случае фазовая характеристика получится с разрывом в момент ее перехода через –180 градусов, как показано на рис. 1.14

(сплошная линия). Это происходит, из-за того, что функция **arg** возвращает результат в пределах от –180 до +180 градусов. В подобных случаях необходимо задавать фазовую характеристику в виде сумы характеристик элементарных звеньев. Для рассматриваемого примера задана функция φ1 на рис. 1.14.









1.9. Расчет переходных процессов

Для расчета переходных процессов можно воспользоваться в MathCAD'е командой символических вычислений для обратного преобразования Лапласа – Inverse Laplace Transform. Пример для ПИД-звена с замедлением показан на рис. 1.15. В данном примере модификатор символьных вычислений float используется для ограничения числа значащих цифр до четырех.

Выражение перед преобразованием MathCAD раскладывает на элементарные дроби со знаменателем только первого порядка, поэтому при наличии апериодического звена второго порядка в преобразованном выражении будет присутствовать мнимая единица.

$$T_{1} \coloneqq 0.01 \qquad T_{2} \coloneqq 0.2 \qquad T_{3} \coloneqq 0.005$$

$$W(p) \coloneqq \frac{(T_{1} \cdot p + 1) \cdot (T_{2} \cdot p + 1)}{T_{1} \cdot p \cdot (T_{3} \cdot p + 1)}$$

$$\frac{W(p)}{p} \begin{vmatrix} \text{invlaplace}, p \\ \text{float}, 4 \end{matrix} \rightarrow 100 \cdot t + 20.50 + 19.50 \exp(-200 \cdot t)$$

$$f(t) := 100 \cdot t + 20.50 + 19.50 \exp(-200 \cdot t)$$
 $t := 0, 0.001..0.1$



Рис. 1.13. Определение переходной характеристики ПИД-звена с замедлением.

В MathCAD'е рассчитывать переходные процессы можно также численно решая системы дифференциальных уравнений с помощью встроенных функций и с помощью средств программирования.

Рассмотрим встроенную функцию **rkfixed**, предназначенную для решения систем однородных дифференциальных уравнений, записанных в форме Коши. Она записывается следующим образом

rkfixed(y, x1, x2, npoints, D),

где:	y –	матрица-столбец начальных условий;
	x1 –	начальное значение аргумента (времени);
	x2 –	конечное значение аргумента (времени);
	npoints –	количество шагов расчета;
	D –	матрица-столбец правых частей уравнений.

Рассмотрим на примере простейшей системы, состоящей из 2 апериодических звеньев, представленной на рис. 1.16.



Рис. 1.14. Структурная схема.

Запишем систему уравнений

$$\begin{cases} y_1 = \frac{K_1}{T_1 \cdot p + 1} \cdot x, \\ y_2 = \frac{K_2}{T_2 \cdot p + 1} \cdot y_1 \end{cases}$$

Преобразуем ее

$$\begin{cases} p \cdot y_1 = \frac{K_1 \cdot x - y_1}{T_1}, \\ p \cdot y_2 = \frac{K_2 \cdot y_1 - y_2}{T_2}. \end{cases}$$

И, перейдя к функциям времени, получим систему дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}t} = \frac{K_1 \cdot x - y_1}{T_1}, \\ \frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}t} = \frac{K_2 \cdot y_1 - y_2}{T_2} \end{cases}$$

Поскольку в системе 2 уравнения, то функция-матрица для правых частей должна содержать 2 строки. Аргументами этой функции являются 2 переменные: время и матрица-столбец значений переменных. Поскольку по умолчанию в MathCAD'е нумерация элементов начинается с 0, то y_1 будет y_0 , а $y_2 - y_1$.

На рис. 1.17 представлен документ MathCAD'а. Для задания скачка на входе системы используется функция **if**. Первый аргумент функции – условие, второй – значение, которое должна принять функция при выполнении условия, третий – значение, если условие не выполняется.

$K_1 := 2$	$K_2 := 3$	$T_1 := 0.001$	$T_2 := 0.002$

 $x(t) := if(t \ge 0, 1, 0)$

$$D(t,y) := \begin{pmatrix} \frac{K_1 \cdot x(t) - y_0}{T_1} \\ \frac{K_2 \cdot y_0 - y_1}{T_2} \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a := rkfixed(y, 0, 0.01, 1000, D)

$$t := a \langle 0 \rangle$$
 $y_1 := a \langle 1 \rangle$ $y_2 := a \langle 2 \rangle$



Рис. 1.15. Пример использования функции rkfixed.

В MathCAD'е программные блоки выделяются жирной вертикальной линией и составляются из операторов, находящихся на панели набора программирования. Программный блок может быть как самостоятельным выражением, без аргументов, так и телом определения функции.

Набор программных элементов для создания программных блоков весьма ограничен и содержит следующие элементы:

- 1. Add Line создает и при необходимости расширяет жирную вертикальную линию, справа от которой в шаблонах задается запись программного блока.
- 2. ← символ локального присваивания (в теле модуля).
- 3. if оператор условного выражения.
- 4. for оператор задания цикла с фиксированным числом повторений.
- 5. **while** оператор задания цикла типа «пока» (цикл выполняется, пока выполняется некоторое условие).
- 6. otherwise оператор иного выбора (обычно применяется с if).
- 7. **break** оператор прерывания.
- 8. **continue** оператор продолжения.
- 9. return оператор возврата.
- 10. **оп error** оператор обработки ошибок.

Оператор Add Line выполняет функции добавления строки в программный блок. При этом удлиняется вертикальная черта блока. Благодаря этому оператору, в принципе, можно создавать сколь угодно большие программы.

Оператор — выполняет функции внутреннего локального присваивания. Например, выражение х — 123 присваивает переменной х значение 123. Локальный характер присваивания означает, что такое значение х сохраняет только в теле программы. За пределами тела программы значение переменной х может быть не определенным, либо равно значению, которое задается операторами присваивания вне программного блока.

Оператор **if** является оператором для создания условных выражений. Он задается в виде:

Выражение if Условие

Если Условие выполняется, то возвращается значение Выражения, Совместно с этим оператором часто используются операторы прерывания break и оператор иного выбора otherwise.

Оператор **for** служит для организации циклов с заданным числом повторений. Он записывается в виде:

for Переменная \in min .. max

Эта запись означает, что тело цикла будет выполнено для каждого значения Переменной в интервале от min до max. Переменную-счетчик можно использовать в выражениях программы.

for
$$i \in 0..2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Оператор while служит для организации циклов, действующих до тех пор, пока выполняется некоторое условие. Этот оператор записывается в виде:

while Условие

Выполняемое выражение записывается на место шаблона под оператором.

Оператор **otherwise** ("иначе") используется совместно с оператором **if**. Его использование поясняет следующая программная конструкция:

sign(x) :=
$$\begin{vmatrix} 1 & \text{if } x > 0 \\ -1 & \text{otherwise} \end{vmatrix}$$

$$\operatorname{sign}(-3) = -1 \qquad \operatorname{sign}(2) = 1$$

Оператор **break** вызывает прерывание работы блока всякий раз, как он встречается. Чаще всего он используется совместно с оператором условного выражения **if** и операторами циклов **while** и **for**, обеспечивая переход в конец тела цикла.

Оператор продолжения используется для перехода к следующей итерации цикла.

Особый оператор-функция **return** прерывает выполнение программы и возвращает значение своего операнда, стоящего следом за ним.

Приведем пример программного блока для реализации метода Эйлера и его использование для системы, представленной на рис. 1.16. Соответствующий документ MathCAD'а представлен на рис. 1.18.

$K_1 := 2$ K_2	$= 3 T_1 := 0.001$	T ₂ := 0.002
$\mathbf{x}(t) := \mathrm{if}(t \ge 0, 1,$	0)	
$D(t,y) := \left(\begin{array}{c} \frac{K_1 \cdot x}{2} \\ \frac{K_2 \cdot y}{2} \end{array}\right)$	$\begin{pmatrix} (t) - y_0 \\ T_1 \\ y_0 - y_1 \\ T_2 \end{pmatrix}$	
$tn := 0 \qquad tk := 0.$	01 $\Delta t := 0.0005$	$N := \frac{tk - tn}{\Delta t}$
	Нулевые НУ	$a := y_{0,0} \leftarrow 0$
		$y_{0,1} \leftarrow 0$ $t_0 \leftarrow 0$
Цикл по	о шагам расчета	for $i \in 1 N$
	I екущее время	$t_i \leftarrow i \Delta t$
Значение входно Значения Реализация	ого воздействия а правых частей а метода Эйлера	$\begin{aligned} x \leftarrow x(t_i) \\ & \text{for } j \in 01 \\ & z_j \leftarrow y_{i-1,j} \\ & f \leftarrow D(t_i,z) \\ & \text{for } j \in 01 \\ & y_{i,j} \leftarrow y_{i-1,j} + f_j \cdot \Delta t \end{aligned}$
Форм матр	ирование ицы-результата	$b \stackrel{\langle 0 \rangle}{\leftarrow} t$ for $j \in 01$ $b \stackrel{\langle j+1 \rangle}{\leftarrow} y \stackrel{\langle j \rangle}{\rightarrow}$ return b
$\begin{array}{c} 6 \\ \hline \\ \frac{a}{\langle 2 \rangle} \\ \hline \\ 2 \end{array}$		



 $a^{\langle 0 \rangle}$

0.006

0.008

0.01

0.004

0.002

0

1.10. Основы работы с Simulink

Программа Simulink является приложением к пакету МАТLAB. При моделировании с использованием Simulink реализуется принцип визуального программирования, в соответствии с которым, пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает модель устройства и осуществляет расчеты. При этом, в отличие от классических способов моделирования, пользователю не нужно досконально изучать язык программирования и численные методы математики, а достаточно общих знаний требующихся при работе на компьютере и, естественно, знаний той предметной области в которой он работает.

Для запуска Simulink на панели инструментов MATLAB предназначена кнопка . При этом на экране появляется обозреватель библиотеки блоков, показанный на рис. 1.19.



Рис. 1.17. Окно обозревателя блоков библиотеки Matlab Simulink.

Окно обозревателя библиотеки блоков содержит следующие элементы (кроме стандартных для любой программы: заголовка, меню, панели инструментов и строки состояния):

- 1. Окно комментария для вывода поясняющего сообщения о выбранном блоке в верхней части окна.
- 2. Список разделов библиотеки, реализованный в виде дерева в левой половине окна.
- 3. Окно содержимого раздела библиотеки (список вложенных разделов библиотеки или блоков) в правой половине окна. Библиотека Simulink содержит следующие основные разделы:
- 4. Continuous линейные блоки.
- 5. Discontinuities нелинейные блоки.
- 6. Discrete дискретные блоки.
- 7. Look-Up Tables блоки с регулировочными характеристиками, заданными таблицей.
- 8. Math Operations блоки математических операций.
- 9. Sinks регистрирующие устройства.
- 10. Sources источники сигналов и воздействий.

Список разделов библиотеки Simulink представлен в виде дерева, и правила работы с ним являются общими для списков такого вида. Пиктограмма свернутого узла дерева содержит символ «+», а пиктограмма развернутого содержит символ «-». Для того чтобы развернуть или свернуть узел дерева, достаточно щелкнуть на его пиктограмме левой клавишей мыши. При выборе соответствующего раздела библиотеки в правой части окна отображается его содержимое, как показано на рис. 1.20.



Рис. 1.18. Блоки библиотеки линейных элементов.

Для работы с окном используются команды собранные в меню. Меню обозревателя библиотек содержит следующие пункты:

- 1. File (Файл) работа с файлами библиотек и моделей.
- 2. Edit (Редактирование) добавление блоков и их поиск (по названию).
- 3. View (Вид) управление показом элементов интерфейса.
- 4. Help (Справка) вывод окна справки по обозревателю библиотек. Для создания модели в среде SIMULINK необходимо последовательно выполнить ряд действий:
- 1. Создать новый файл модели с помощью команды File/New/Model, или используя кнопку ^D на панели инструментов (здесь и далее, с помощью символа «/», указаны пункты меню программы, которые необходимо последовательно выбрать для выполнения указанного действия). Вновь созданное окно модели показано на рис 1.21.

당 untitled	*					
<u>Eile E</u> dit <u>V</u>	/iew <u>S</u> imulation	F <u>o</u> rmat <u>T</u> ools	<u>H</u> elp			
🗅 🗃 🖡	. 🛃 X 🖻	a R <u>2</u> 2	🗦 🖬	🎭 🛞 🕩	Normal	•
Ready		150%		1	ode23tb	1.

Рис. 1.19. Окно редактора модели.

2. Расположить блоки в окне модели. Для этого необходимо открыть соответствующий раздел библиотеки (Например, Sources - Источники). Далее, указав курсором на требуемый блок и нажав на левую клавишу «мыши» - «перетащить» блок в созданное окно. Клавишу мыши нужно держать нажатой. На рис. 1.22 показано окно модели, содержащее блоки.



Рис. 1.20. Окно модели с блоками.

Для удаления блока необходимо выбрать блок (указать курсором на его изображение и нажать левую клавишу «мыши»), а затем нажать клавишу Delete на клавиатуре.

Для изменения размеров блока требуется выбрать блок, установить курсор в один из углов блока и, нажав левую клавишу «мыши», изменить размер блока (курсор при этом превратится в двухстороннюю стрелку).

3. Далее, если это требуется, нужно изменить параметры блока, установленные программой «по умолчанию». Для этого необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши», указав курсором на изображение блока. Откроется окно редактирования параметров данного блока. При задании численных параметров следует иметь в виду, что в качестве десятичного разделителя должна использоваться точка, а не запятая. После внесения изменений нужно закрыть окно кнопкой ОК. На рис. 1.23 в качестве примера показаны блок, моделирующий передаточную функцию и окно редактирования параметров данного блока.

	Block Parameters: Transfer Fcn 🛛 🛛 🖄
	Transfer Fon
	Matrix expression for numerator, vector expression for denominator. Output width equals the number of rows in the numerator. Coefficients are for descending powers of s.
	Parameters
1 <u>s+1</u>	Numerator:
Transfer Ecn	[1]
	Denominator:
	[1 1]
	Absolute tolerance:
	auto
	OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>

Рис. 1.21. Блок «Передаточная функция» и окно его параметров.

4. После установки на схеме всех блоков из требуемых библиотек нужно выполнить соединение элементов схемы. Для соединения блоков необходимо указать курсором на «выход» блока, а затем, нажать и, не отпуская левую клавишу «мыши», провести линию к входу другого блока. После чего отпустить клавишу. В случае правильного соединения изображение курсора меняется. Для создания точки разветвления в соединительной линии нужно подвести курсор к предполагаемому узлу и, нажав правую клавишу «мыши», протянуть линию. Для удаления линии требуется выбрать линию (так же, как это выполняется для блока), а затем нажать клавишу Delete на клавиатуре. Схема модели, в которой выполнены соединения между блоками, показана на рис. 1.24.



Рис. 1.22. Окно модели с составленной моделью.

5. После составления расчетной схемы необходимо сохранить ее в виде файла на диске, выбрав пункт меню File/Save As... в окне схемы и указав папку и имя файла. Следует иметь в виду, что имя файла не должно превышать 32 символов, должно начинаться с буквы и не может содержать символы кириллицы и спецсимволы. Это же требование относится и к пути файла (к тем папкам, в которых сохраняется файл). При последующем редактировании пользоваться пунктом меню Fille/Save. схемы можно При запусках программы Simulink повторных загрузка схемы осуществляется с помощью меню File/Open... в окне обозревателя библиотеки или из основного окна Matlab.

Окно модели содержит следующие элементы (рис. 1.25):

- 1. Заголовок, с названием окна. Вновь созданному окну присваивается имя Untitled с соответствующим номером.
- 2. Меню с командами File, Edit, View и т.д.
- 3. Панель инструментов.
- 4. Окно для создания схемы модели.
- 5. Строка состояния, содержащая информацию о текущем состоянии модели.

Меню окна содержит команды для редактирования модели, ее настройки и управления процессом расчета, работы файлами и т.п.:

- 1. File (Файл) Работа с файлами моделей.
- 2. Edit (Редактирование) Изменение модели и поиск блоков.
- 3. View (Вид) Управление показом элементов интерфейса.
- 4. Simulation (Моделирование) Задание настроек для моделирования и управление процессом расчета.
- 5. Format (Форматирование) Изменение внешнего вида блоков и модели в целом.
- 6. **Tools** (Инструментальные средства) Применение специальных средств для работы с моделью (отладчик, линейный анализ и т.п.).
- 7. Нер (Справка) Вывод окон справочной системы.

Для работы с моделью можно также использовать кнопки на панели инструментов, показанной на рис. 1.25.



Рис. 1.23. Панель инструментов редактора моделей.

Кнопки панели инструментов имеют следующее назначение:

- 1. New Model открыть новое (пустое) окно модели.
- 2. Open Model открыть существующий mdl-файл.
- 3. Save Model сохранить mdl-файл на диске.
- 4. Print Model вывод на печать блок-диаграммы модели.
- 5. Cut вырезать выделенную часть модели в буфер обмена.
- 6. Сору скопировать выделенную часть модели в буфер обмена.
- 7. Paste вставить в окно модели содержимое буфера обмена.
- 8. Undo отменить предыдущую операцию редактирования.
- 9. Redo восстановить результат отмененной операции редактирования.
- 10. Start/Pause/Continue Simulation запуск модели на исполнение (команда Start); после запуска модели на изображении кнопки выводится символ и, и ей соответствует уже команда Pause (Приостановить моделирование); для возобновления моделирования следует щелкнуть по той же кнопке, поскольку в режиме паузы ей соответствует команда Continue (Продолжить).
- 11. Stop закончить моделирование. Кнопка становится доступной после начала моделирования, а также после выполнения команды Pause.
- 12. Library Browser открыть окно обозревателя библиотек.
- 13. Toggle Model Browser открыть окно обозревателя модели.

- 14. Go to parent system переход из подсистемы в систему высшего уровня иерархии («родительсую систему»). Команда доступна только, если открыта подсистема.
- 15. Debug запуск отладчика модели.

В нижней части окна модели находится строка состояния, в которой отображаются краткие комментарии к кнопкам панели инструментов, а также к пунктам меню, когда указатель мыши находится над соответствующим элементом интерфейса. Это же текстовое поле используется и для индикации состояния Simulink: Ready (Готов) или Running (Выполнение). В строке состояния отображаются также:

- масштаб отображения блок-диаграммы (в процентах, исходное значение равно 100%),
- индикатор степени завершенности сеанса моделирования (появляется после запуска модели),
- текущее значения модельного времени (выводится также только после запуска модели),
- используемый алгоритм расчета состояний модели (метод решения).

1.11. Обзор наиболее часто используемых блоков MATLAB Simulink

1.11.1. Библиотека линейных элементов – Continuous



Блок **Derivative** – производная.

Данный блок выполняет численное дифференцирование входного сигнала. Параметры блока отсутствуют.



Блок Integrator – интегратор.

Блока выполняет интегрирование входного сигнала. Диалоговое окно параметров блока приведено на рис. 1.26.

Parameters				
External reset: none				
Initial condition source	: internal		•	
Initial condition:				
0				
Limit output				
Upper saturation limit:				
inf				
Lower saturation limit:				
-inf				
🔲 Show saturation p	ort			
Show state port				
Absolute tolerance:				
auto				

Рис. 1.24. Окно параметров интегратора.

Параметры интегратора:

- External reset внешний сброс (тип дополнительного входного сигнал, служащего для сброса интегратора в исходное состояние);
- Initial condition source источник начального значения выходного сигнала блока: внутренний – internal или внешний – external (при выборе внешнего у блока появляется дополнительный вход x₀);
- Initial condition начальное значение выходной переменной при внутреннем источнике;
- Limit output ограничение выходного сигнала;
- Upper saturation limit верхний уровень ограничения (число или текстовое значение «inf» для бесконечности);
- Lower saturation limit нижний уровень ограничения (число или текстовое значение «–inf» для минус бесконечности);
- Show saturation port отображение выходного порта, показывающего находится ли интегратор в ограничении;
- Show state port отображение выходного порта, показывающего состояние интегратора;
- Absolute tolerance абсолютная погрешность;

- Enable zero crossing detection – определение момента перехода через ноль для методов решения с переменным шагом.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} \\ Transfer Fon \end{bmatrix}$$
 Блок **Transfer Fon** – передаточная функция.

Блок передаточной функции предназначен для задания передаточной функции в виде отношения полиномов

$$W(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0}{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}$$

Причем, на порядок полиномов накладывается ограничение $m \ge n$. Диалоговое окно параметров блока представлено на рис. 1.27.

Block Parameters: Transfer Fcn
Transfer Fcn
Matrix expression for numerator, vector expression for denominator. Output width equals the number of rows in the numerator. Coefficients are for descending powers of s.
Parameters
Numerator:
[1]
Denominator:
[1 1]
Absolute tolerance:
auto
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>

Рис. 1.25. Окно параметров блока передаточной функции.

Параметры блока:

- Numerator коэффициенты полинома числителя передаточной функции в порядке убывания степени оператора Лапласа;
- Denominator коэффициенты полинома знаменателя передаточной функции в порядке убывания степени оператора Лапласа;
- Absolute tolerance абсолютная погрешность.

Например, для моделирования передаточной функции

$$\frac{0,01 \cdot p + 1}{0,01 \cdot p^2 + 0,02 \cdot p + 1}$$

в окне параметров блока необходимо ввести числа, как показано на рис. 1.28.

	Block Parameters: Transfer Fcn 🛛 🛛
	Transfer Fon Matrix expression for numerator, vector expression for denominator. Output width equals the number of rows in the numerator. Coefficients are for descending powers of s.
Transfer Fon	Parameters Numerator: [0.01 1] Denominator: [0.01 0.02 1] Absolute tolerance: auto

Рис. 1.26. Пример использования блока передаточной функции.

1.11.2. Библиотека математических операций – Math Operations



Блок Gain – усилитель.

Блок выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент. Диалоговое окно параметров блока представлено на рис. 1.29.

Block Parameters: Gain 🛛
Gain
Element-wise gain ($y = K$. [*] u) or matrix gain ($y = K^*u$ or $y = u^*K$).
Parameters Gain:
1
Multiplication: Element-wise(K.*u)
Show additional parameters
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>

Рис. 1.27. Окно параметров блока усилителя.

Параметры блока:

- Gain коэффициент передачи усилителя (может быть числом, вектором или матрицей);
- Multiplication способ выполнения операции умножения поэлементный (Element-wise) или матричный (Matrix);
- Show additional parameters показать дополнительные параметры (тип данных коэффициента, параметры обработки цифровых сигналов).



Блок **Sum** – сумматор.

Предназначен для выполнения операций сложения и вычитания. Окно параметров блока представлено на рис. 1.30.

Block Parameters: Sum	×
_ Sum	
Add or subtract inputs. Specify one of the following: a) string containing + or - for each input port, for spacer between ports (e.g. ++ - ++) b) scalar >= 1. A value > 1 sums all inputs; 1 sums elements of a single input vector	
Parameters	
Icon shape: round]
List of signs:	
++	
Show additional parameters	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

Рис. 1.28. Окно параметров сумматора.

Параметры блока:

- Icon shape отображение сумматора кругом (round) или прямоугольником (rectangular);
- List of signs список знаков, соответствующих входам блока (количество входов определяется количеством заданных символов "+" и "-", вертикальная черта служит для задания дополнительного расстояния между входами) или число входов (в этом случае все входы – суммирующие);
- Show additional parameters дополнительные параметры (типы данных и параметры обработки цифровых сигналов).

1.11.3. Библиотека приемников сигналов – Sinks



Блок **Scope** – осциллограф.

Блок предназначен для построения диаграмм исследуемых сигналов и наблюдать за ними в процессе моделирования. При двойном щелчке мышкой на блоке появляется окно, показанное на рис. 1.31.



Рис. 1.29. Окно осциллографа.

Панель инструментов окна осциллографа показана на рис. 1.32.

5		ρ	ø	Ø	Ä	1			圈	乍
				T						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Рис. 1.30. Панель инструментов осциллографа.

Назначение кнопок панели инструментов следующее:

- 1. Print печать осциллограмм.
- 2. Parameters открыть окно изменения параметров осциллографа.
- 3. Zoom увеличение масштаба.
- 4. Zoom x-axis увеличение масштаба по оси х.
- 5. Zoom y-axis увеличение масштаба по оси у.
- 6. Autoscale автоматическая установка масштаба.
- 7. Save current axes settings сохранение текущих параметров окна.
- 8. Restore saved axes settings установка ранее сохраненных параметров окна.
- 9. Floating scope перевод осциллографа в "свободный" режим.

- 10. Lock/Unlock axes selection закрепить/разорвать связь координатной системы и отображаемого сигнала (доступно в "свободном" режиме).
- 11. Signal selection выбор сигналов для отображения (доступно в "свободном" режиме).

При нажатии кнопки параметров появляется окно, показанное на рис. 1.33.

🥠 'Scope' parameters 📃 🗆 🗙
General Data history Tip: try right clicking on axes
Axes
Number of axes: 1 🗖 floating scope
Time range: auto
Tick labels: bottom axis only 💌
Sampling
Decimation 🔽 1
OK Cancel Help Apply

Рис. 1.31. Окно параметров осциллографа.

Параметры осциллографа:

- Number of axes количество входов блока и диаграмм;
- Time range временной интервал для отображения диаграмм;
- Tick labels отображение меток осей (all для всех осей, none без меток, bottom axis only – метки для оси времени отображаются только для нижней диаграммы);
- floating scope включить/выключить "свободный" режим;
- Sampling параметры отбора точек для построения диаграмм.



Блок **ХҮ Graph** – построитель графика.

Блок предназначен для построения зависимостей вида y(x). Имеет 2 входа. Верхний вход – аргумент (откладываемый на оси x), нижний – функция (откладываемый на оси y). Окно параметров блока приведено на рис. 1.34.

Block Parameters: XY Graph	d 🔨
XY scope using MATLAB graph window. First input is used as time base. Enter plotting ranges.	
Parameters x-min:	
-1 x-max:	
y-min:	
y-max:	P
Sample time:	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

Рис. 1.32. Окно параметров блока построения графика.

Параметры блока:

- x-min, x-max минимальное и максимальное значение аргумента;
- y-min, y-max минимальное и максимальное значение функции;
- sample time шаг дискретизации.

На рис. 1.35. приведен пример построения динамической характеристики двухконтурной системы автоматического управления скоростью электродвигателя постоянного тока с учетом ограничения регуляторов. По оси х отложен ток якоря, по у – скорость.



Рис. 1.33. Динамическая характеристика электропривода постоянного тока.

1.11.4. Библиотека источников сигналов – Sources

[] Step

Блок **Step** – скачек.

Блок предназначен для подачи на вход моделируемой системы скачка. Вид диалогового окна параметров блока представлен на рис. 1.36.

Block Parameters: Step	×
Step	
Output a step.	
Parameters	
Step time:	
1	
nitial value:	
0	
Final undus:	
Sample time:	
0	
☑ Interpret vector parameters as 1-D	
Enable zero crossing detection	
OK Cancel <u>H</u> elp Ap	pply

Рис. 1.34. Параметры блока скачкообразного воздействия.

Параметры блока:

- Step time момент времени, когда происходит скачкообразное изменение сигнала;
- Initial value значение сигнала до скачка;
- Final value значение сигнала после скачка;
- Sample value шаг дискретизации.

1.12. Расчет переходных процессов

Когда модель набрана и заданы параметры всех блоков (или готовая модель загружена из файла), можно приступать к расчету переходных процессов.

Вначале необходимо задать параметры расчета. Для этого выбираем пункт меню Simulation/Simulation Parameters... При этом появляется окно параметров расчета, показанное на рис. 1.40.

Simulation Parameters: untitled
Solver Workspace I/O Diagnostics Advanced Real-Time Workshop
Simulation time Start time: 0.0 Stop time: 10.0
Solver options Type: Variable-step 💌 ode45 (Dormand-Prince)
Max step size: auto Relative tolerance: 1e-3
Min step size: auto Absolute tolerance: auto
Initial step size: auto
Output options
Refine output Refine factor: 1
OK Cancel Help Apply

Рис. 1.35. Окно параметров расчета.

В указанном окне в группе элементов Simulation time задаются:

- Start time начальное время расчета;
- Stop time конечное время расчета;

В группе элементов Solver options – параметры метода численного решения:

- Туре тип метода: с переменным (Variable-step) или фиксированным (Fixed-step) шагом расчета;
- выпадающий список, правее списка Туре позволяет выбрать непосредственно численный метод;
- Мах step size (для методов с переменным шагом) максимальное значение шага расчета;
- Min step size (для методов с переменным шагом) минимальное значение шага расчета;
- Initial step size (для методов с переменным шагом) начальное значение шага расчета;
- Relative tolerance (для методов с переменным шагом) относительная точность расчета;
- Absolute tolerance (для методов с переменным шагом) абсолютная точность расчета;
- Fixed step size (для методов с постоянным шагом) –значение шага расчета ("auto" – для автоматического определения);
- Mode (для методов с постоянным шагом) режим расчета: многозадачный (MultiTasking), однозадачный (SingleTasking) и

автоматически определяемый (Auto). Режим многозадачности даст увеличение производительности и снизит затраты времени, когда в модели есть подсистемы, работающие параллельно.

После задания параметров запуск процесса расчета производится соответствующей кнопкой на панели инструментов или выбором пункта меню Simulation/Start.

1.13. Инструменты анализа линейных систем в MATLAB Simulink

Средства анализа линейных систем в Matlab Simulink позволяют строить переходные, логарифмические и ряд других характеристик. В Matlab'е версии 6.5 при выборе пункта меню **Tools/Linear analysis...** открывается 2 окна:

- 1. Окно входов и выходов, представленное на рис. 1.41.
- 2. Окно просмотра результатов анализа, представленное на рис. 1.42.



Рис. 1.36. Окно входов и выходов.



Рис. 1.37. Окно просмотра результатов анализа.

Порядок работы следующий:

1. В окно редактирования модели перетаскиваются блоки входа (Input Point) и выхода (Output Point) и соединяются с соответствующими выводами анализируемой модели. Пример показан на рис. 1.43.

😺 untitled *		2			2	<
<u>File Edit View Simulation Format</u>	<u>T</u> ools <u>H</u> elp					
🗅 🛎 🖬 🎒 X 🖻 💼 :	೭ ೭ ▶	Normal		i 🧇 🕮 🕽	🖪 🕆 🏵	
>+& 0.01s+1 0.01s ² +0.02s+1 Transfer Fon	●					
Ready	100%		T=0.00	ode45		//.

Рис. 1.38. Пример подготовки модели к анализу.

2. В окне результатов анализа выбирается пункт меню Simulink/Get Linearized Model. После этого появляются результаты анализа. По умолчанию строится только переходная характеристика. При необходимости построения других характеристик необходимо

выбрав пункт меню Edit/Plot Configurations... изменить В левой части появившегося параметры окна. окна (представленного на рис. 1.44) выбирается количество И расположение графиков, в правой части – вид характеристик для построения. Доступны следующие виды:

- Step переходная характеристика (реакция системы на скачек);
- Impulse весовая характеристика (реакция системы на импульс);
- Bode логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики;
- Bode Magnitude логарифмическая амплитудная частотная характеристика;
- Nyquist диаграмма Найквиста;
- Nichols годограф Николса;
- Pole/Zero нули и полюса системы.
 На рис. 1.45 представлен пример окна результатов анализа с четырьмя характеристиками.



Рис. 1.39. Окно параметров LTI.



Рис. 1.40. Окно просмотра результатов анализа с четырьмя характеристиками.

В Matlab'е версии 7.0 порядок работы несколько иной. Вначале в окне редактирования модели задаются входная и выходная переменные. Для этого в контекстном меню необходимой переменной выбирается пункт Linearization Points/Input Point для входной и Linearization Points/Output Point для выходной переменной, как показано на рис. 1.46.



Рис. 1.41. Подменю Linearization Points контекстного меню переменной.

Возле переменных появятся соответствующие значки, как показано на рис. 1.47.

🙀 untitled *	- D ×
File Edit View Simulation Format Tools Help	
🗋 😂 🖬 🎒 👗 🖻 💼 🕰 斗 🔹 🚺 🚺 Normal	• 🗳
Step Transfer Fon Scope	
Ready 100% ode45	11.

Рис. 1.42. Пример подготовки модели к анализу.

Затем в меню Tools окна редактирования модели выбирается пункт Control Design/Linear Analysis... В появившемся окне диспетчера инструментов анализа нажимается кнопка Linearize Model. При этом Matlab производит линеаризацию модели и отображает окно просмотра результатов анализа, аналогичное

показанному на рис. 1.45. Работа с которым аналогична рассмотренному ранее.

2. Лабораторные работы

В данном разделе приведены задания на лабораторные работы и методические указания по их выполнению. Исходные данные для определения параметров моделей здесь не приводятся. Исходные данные выдаются преподавателем.

2.1. Лабораторная работа №1 Моделирование типовых статических и динамических элементов систем автоматического управления

Цель работы:

- ознакомиться с алгоритмами моделирования статических элементов систем автоматического управления;
- ознакомиться с приемами моделирования динамических элементов;
- получить практические навыки моделирования простейших систем.

Задание:

- 1. По заданной структурной схеме модели составить систему уравнений.
- 2. Используя заданные параметры входных воздействий и звеньев модели в MathCAD составить документ, в котором с помощью функции rkfixed рассчитать переходной процесс.
- 3. Построить в программе MathCAD диаграммы переходных процессов.

Структурные схемы, параметры элементов, значения интервала и шага расчета приведены в таблице 2.1. Номер варианта задает преподаватель.

Контрольные вопросы:

- 1. Составьте расчетное соотношение для звена с наклонной петлей гистерезиса.
- 2. Постройте качественно вид выходного сигнала системы при изменении вида одного или нескольких входных воздействий.
- 3. Как изменится вид выходного сигнала при изменении какоголибо параметра динамического звена?

Таблица 2.1.

N₂	Схема модели и параметры
варианта	
1	$x_{1} = 1(t), Y_{01} = 1, T_{2} = 0, 1c, K_{3} = 2, T_{3} = 0, 2c, t_{KOH} = 1c,$
	$\Delta t = 1 \mathrm{Mc} .$
2	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1 \cdot \sin(62, 8 \cdot t), \ Y_{01} \\ = 1, \ K_{2} \\ = 1, \ T_{2} \\ = 1, \ T_{2} \\ = 20 \text{ Mc}, \ K_{3} \\ = 1, 2, \\ T_{3} \\ = 10 \text{ Mc}, \ t_{\text{KOH}} \\ = 0, 5 \text{ c}, \ \Delta t \\ = 1 \text{ Mc}. \end{array}$
3	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1 \cdot \sin(62, 8 \cdot t), K_{1} = 0,8, Y_{01} = 0,6, K_{2} = 1,3, T_{2} = 50 \text{ mc}, \\ K_{3} = 1, T_{3} = 1 \text{ mc}, t_{\text{KOH}} = 0,5 \text{ c}, \Delta t = 0,2 \text{ mc}. \end{array}$
4	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1 \cdot \sin(16, 7 \cdot t), K_{1} \\ x_{1} = 10, X_{01} \\ = 0,6, Y_{01} \\ = 1, T_{2} \\ = 7 \text{ Mc}, K_{3} \\ \hline \\ K_{3} \\ = 1, T_{3} \\ = 8 \text{ Mc}, t_{\text{KOH}} \\ = 0,5 \text{ c}, \Delta t \\ = 1 \text{ Mc}. \end{array}$
5	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1(t), K_{1} \\ = 5, X_{01} \\ = 0,2, Y_{01} \\ = 1, T_{2} \\ = 0,1c, K_{3} \\ = 2, \\ T_{3} \\ = 0,2c, t_{KOH} \\ = 1c, \Delta t \\ = 10 \\ Mc. \end{array}$
6	$x_{1} = 1 \cdot \sin(62, 8 \cdot t), Y_{01} = 1, T_{2} = 50 \text{ Mc}, K_{3} = 1, 2, T_{3} = 50 \text{ Mc}, t_{KOH} = 0,5 \text{ c}, \Delta t = 5 \text{ Mc}.$
	5.4

Схемы и параметры моделей к лабораторной работе №1.

No	Схема модели и параметры
<u>варианта</u> 7	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1 \cdot \sin(62, 8 \cdot t), K_{2} \\ = 1, T_{2} \\ = 50 \text{ Mc}, K_{3} \\ = 1, 3, T_{3} \\ = 1c, t_{\text{KOH}} \\ = 0, 5 \text{ c}, \Delta t \\ = 5 \text{ Mc}. \end{array}$
8	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1 \cdot \sin(31.4 \cdot t), \ Y_{01} \\ = 1, \ T_{2} \\ = 10 \text{ mc}, \ K_{3} \\ = 1, \ T_{3} \\ = 5 \text{ mc}, \\ t_{\text{KOH}} \\ = 0.5 \text{ c}, \ \Delta t \\ = 1 \text{ mc}. \end{array}$
9	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1(t), K_{1} \\ = 5, X_{01} \\ = 0,2, Y_{01} \\ = 1, T_{2} \\ = 0,5 \\ c, K_{3} \\ = 2, \\ T_{3} \\ = 0,2 \\ c, t_{\text{KOH}} \\ = 1 \\ c, \Delta t \\ = 10 \\ \text{Mc}. \end{array}$
10	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{2} \\ \hline \\ x_{1} = 1 \cdot \sin(16, 7 \cdot t), \ x_{2} = 1 \cdot \sin(125, 6 \cdot t), \ K_{1} = 1, 2, \ T_{1} = 20 \text{ mc}, \\ K_{2} = 1, \ Y_{02} = 0, 9, \ K_{3} = 1, \ T_{3} = 10 \text{ mc}, \ t_{\text{KOH}} = 0, 5 \text{ c}, \ \Delta t = 1 \text{ mc}. \end{array}$
11	$x_{1} = 1 \cdot \sin(62, 8 \cdot t), Y_{01} = 1, K_{2} = 1, 3, T_{2} = 50 \text{ mc}, K_{3} = 1, T_{3} = 1 \text{ c}, t_{\text{KOH}} = 0,5 \text{ c}, \Delta t = 0,2 \text{ mc}.$
12	$x_{1} = 1 \cdot \sin(16,7 \cdot t), K_{1} = 1, Y_{01} = 0,6, T_{2} = 3 \text{ Mc}, K_{3} = 1, T_{2} = 10 \text{ Mc}, t_{VOII} = 0.5 \text{ c}, \Delta t = 0.5 \text{ Mc}.$

N⁰	Схема молеци и параметры
варианта	елема модели и параметры
13	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ = 1 \cdot \sin(62, 8 \cdot t), \ K_{1} = 0, 8, \ X_{01} = 0, 5, \ K_{2} = 1, 3, \ T_{2} = 50 \text{ mc}, \\ K_{3} = 1, \ T_{3} = 10 \text{ mc}, \ t_{\text{KOH}} = 0, 5 \text{ c}, \ \Delta t = 1 \text{ mc}. \end{array}$
14	$\begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ x_{1} \\$
15	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} x_{1} \\ \hline \\ \hline \\ x_{1} \\ \hline \\ \hline \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} z_{1} \\ \hline \\ x_{2} \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ x_{2} \\ \hline \\ $

2.2. Лабораторная работа №2 Моделирование электродвигателя постоянного тока независимого и последовательного возбуждения

Цель работы:

- закрепить полученные практические навыки моделирования;
- исследовать динамические свойства двигателей постоянного тока.

Задание:

- Рассчитать параметры для модели заданного двигателя, выбранного из таблицы 2.2 (при этом учесть, что для двигателей последовательного возбуждения параметры обмотки возбуждения включаются в параметры якорной цепи). Для всех двигателей номинальное напряжение 220 В.
- 2. Для модели двигателя постоянного тока заданного типа возбуждения составить систему уравнений (при этом учесть реактивный характер момента сопротивления $M_{\rm C} = {\rm sign}(\omega)$).
- 3. Используя рассчитанные параметры двигателя, в MathCAD составить документ, в котором с помощью функции rkfixed рассчитать переходные процессы, указанные ниже.
- 4. Построить в MathCAD диаграммы переходных процессов и динамическую электромеханическую характеристику.

Переходные процессы для двигателя независимого возбуждения:

- 1. Пуск под нагрузкой ($M_{\rm C} = 0, 5 \cdot M_{\rm H}$).
- 2. Наброс нагрузки (до $M_{\rm H}$).
- 3. Реверс.
- 4. Торможение.

Переходные процессы для двигателя последовательного возбуждения:

- 1. Пуск под нагрузкой ($M_{\rm C} = 0.5 \cdot M_{\rm H}$).
- 2. Наброс нагрузки (до $M_{\rm H}$).
- 3. Торможение.

Контрольные вопросы:

- 1. Приведите структурную схему двигателя постоянного тока при регулировании по цепям якоря и возбуждения.
- 2. Составьте систему дифференциальных уравнений для моделирования двигателя постоянного тока при регулировании по цепям якоря и возбуждения.

Таблица 2.2.

№ варианта	Двигатель	Возбуждение
1	Д12, тихоходное исполнение	Последовательное
2	2ПН90МУХЛ4, $P_H = 1 \mathrm{\kappa Br}$	Независимое
3	Д21, тихоходное исполнение	Последовательное
4	4ПФ112S, $P_{H} = 4 \kappa B \tau$	Независимое
5	Д22, тихоходное исполнение	Последовательное
6	2ПН90LУХЛ4, $P_H = 1,3 \text{ кВт}$	Независимое
7	Д31, тихоходное исполнение	Последовательное
8	4ПФ132М, $P_{H} = 8 \mathrm{кBT}$	Независимое
9	Д32, тихоходное исполнение	Последовательное
10	2ПН100МУХЛ4, $P_{H} = 2 \kappa B T$	Независимое
11	Д41, тихоходное исполнение	Последовательное
12	$4\Pi \Phi 160S, P_{H} = 11 \mathrm{\kappa Br}$	Независимое
13	Д806, тихоходное исполнение	Последовательное
14	2ПБ100МУХЛ4, $P_H = 1,2 \text{ кBT}$	Независимое
15	Л808, тихохолное исполнение	Последовательное

Типоразмер и тип возбуждения двигателей.

2.3. Лабораторная работа № 3. Структурные преобразования и построение частотных характеристик в MathCAD

Цель работы:

- освоить приемы работы в MathCAD'е для проведения преобразований структурных схем,
- освоить методы построений логарифмических характеристик в MathCAD'e.

Задание: в MathCAD'е произвести преобразования структурной схемы, представленной в таблице 2.3 (согласно своего номера варианта), для получения передаточной функции всей системы и построить логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики.

Таблица 2.3.

Структурные схемы.



2.4. Лабораторная работа № 4. Расчет переходных процессов в Matlab Simulink

Цель работы:

- освоить работу с программой Matlab Simulink, ее интерфейс,
- освоить приемы работы в Matlab Simulink при расчете переходных процессов.

Задание: в Matlab Simulink набрать структурную схему, представленную в таблице 2.4 (согласно своего номера варианта). Рассчитать переходной процесс в системе при единичном скачке на входе и построить диаграмму изменения выходного сигнала во времени.

Схема № Схема № 9 $0.01 \cdot p + 1$ 1 1 1 $\overline{0.001 \cdot p + 1}$ $\overline{0.2 \cdot p}$ $\overline{0.02 \cdot p + 1}$ $0.005 \cdot p$ 0.5 1 $\overline{0.01 \cdot p + 1}$ $0.002 \cdot p + 1$ 2 10 1 $0.1 \cdot p + 1$ $0.05 \cdot p + 1$ $0.02 \cdot p + 1$ $0.02 \cdot p$ 1 $\overline{0.01 \cdot p + 1}$ $0.2 \cdot p + 1$ 3 0.03 · p 11 0.2 2 $\overline{0.001 \cdot p + 1}$ $0.001 \cdot p + 1$ p 0.5 1 $\overline{0.002 \cdot p}$ $0.2\cdot p+1$ 4 12 0.1 1 $\overline{0.001 \cdot p + 1}$ $\overline{0.1 \cdot \mathbf{p} \cdot (0.5 \cdot \mathbf{p} + 1)}$ $\overline{0.04 \cdot p \cdot (0.02 \cdot p + 1)}$ $\overline{0.1 \cdot p + 1}$ 1 1 $0.2 \cdot p + 1$ 5 13 0.2 2 1 0.002 · p $\overline{0.001 \cdot p + 1}$ $0.001 \cdot p + 1$ p 0.5 1 $0.001 \cdot p + 1$ $\overline{0.002 \cdot p}$ 14 6 0.01·p 1 1 1 $\overline{0.002} \cdot p$ $0.001 \cdot p + 1$ 0.2 · p $0.02 \cdot p + 1$ 1 1 $0.01 \cdot p + 1$

Структурные схемы.

Таблица 2.4.



2.5. Лабораторная работа № 5. Анализ линейных систем в Matlab Simulink

Цель работы:

- ознакомиться со средствами анализа линейных систем Matlab Simulink.

Задание: в Matlab Simulink набрать структурную схему, представленную в таблице 2.5 (согласно своего номера варианта). Используя инструмент анализа линейных систем, построить: реакцию системы на импульс, логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики, годограф, поле распределения корней.

Таблица 2.5.



Структурные схемы.



Литература

- Захаренко В.С. Системы автоматического управления скоростью электроприводов постоянного и переменного тока: Практическое руководство к практическим занятиям по дисциплине "Системы управления электроприводами" для студентов специальности 1-53 01 05. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2006. – 41 с.
- 4. Справочник по электрическим машинам: В 2 т. / Под общ. ред. И.П. Копылова и Б.К. Клокова. Т. 1. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 456 с.
- 5. Яуре А.Г., Певзнер Е.М. Крановый электропривод: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988. 344 с.
- 6. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболенская. М.: Энергоатомиздат, 1982. 504 с.
- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник / И.Х. Евзеров, А.С. Горобец, Б.И. Мошкович и др.; Под ред. канд. техн. наук В.М. Перельмутера. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 319 с.
- 8. Макаров, Е.Г. Mathcad: учебный курс / Е.Г. Макаров. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009 – 381 с.
- Максфилд, Б. Mathcad в инженерных расчетах / Брент Максфилд; пер. с англ. Н.Ю. Устьян. – Санкт-Петербург: Корона-Век: Киев: МК-Пресс, 2010 – 365 с.
- 10. Дьяконов В.П. SIMULINK 4: спец. справочник. Санкт-Петербург: Питер, 2002 528 с.
- 11. Потемкин. В. Вычисления в среде МАТLAB. М.: Диалог-МИФИ, 2004.

Содержание

	~
Введение	3
1. Пеорегические сведения	4
1.1. Математическое моделирование	<u>+</u> тий Л
1.2. Глатические звенья	пин - 5
1.5. Статические звенья	3 7
1.4. Динами ческие звенья 1.5. Молеци двигателей постоянного тока независимого и	/
последовательного возбуждения	10
1.6 Молеци систем управления скоростью двигателя постоя	<u></u> то
тока независимого возбужления	13
1.7. Структурные преобразования и операции с перелаточны	— 12 МИ
функциями в MathCAD	16
1.8. Построение логарифмических частотных характеристик	<u> </u>
MathCAD	19
1.9. Расчет переходных процессов	22
1.10 Основы работы с Simulink	29
1.11. Обзор наиболее часто используемых блоков MATLAB	
Simulink	36
1.11.1. Библиотека линейных элементов – Continuous	36
1.11.2. Библиотека математических операций –	
Math Operations	39
1.11.3. Библиотека приемников сигналов – Sinks	41
1.11.4. Библиотека источников сигналов – Sources	44
1.12. Расчет переходных процессов	45
1.13. Инструменты анализа линейных систем в MATLAB Simu	ulink47
2. Лабораторные работы	53
2.1. Лабораторная работа №1 Моделирование типовых	
статических и динамических элементов систем	
автоматического управления	53
2.2. Лабораторная работа №2 Моделирование электродвигат	еля
постоянного тока независимого и последовательного	
возоуждения	57
2.3. Лабораторная работа № 3. Структурные преобразования	И
построение частотных характеристик в MathCAD	38
2.4. Лаоораторная раоота № 4. Расчет переходных процессов Motlob Simulink	B
	60

 2.5. Лабораторная работа № 5. Ан Simulink 	ализ линейных систем в Matlab 61
Литература	63

Захаренко Владимир Сергеевич

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ

Учебно-методическое пособие по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» заочной формы обучения

Подписано к размещению в электронную библиотеку ГГТУ им. П. О. Сухого в качестве электронного учебно-методического документа 13.09.17.

Per. № 79E. http://www.gstu.by